


Tetti a falda - Isolamento nella struttura portante


Isolamento tra correntini



11-205



Senza strato isolante supplementare interno
 Pannello per sottotetto ISOPROTECT /
 Rivestimento lastre de gesso

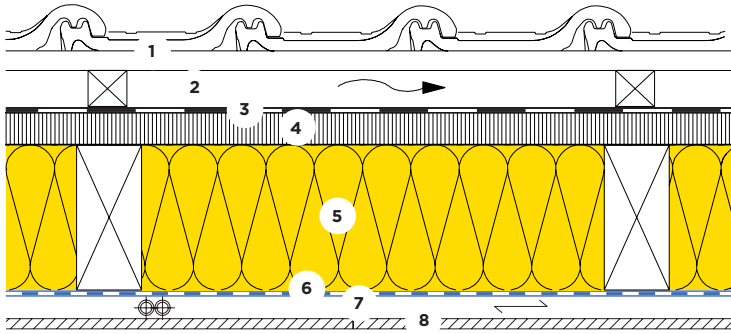

- 1 Tegole di laterizio / Listonatura
- 2 Controlistonatura / Vuoto d'aerazione
- 3 Telo di sottotetto in base a SIA 232/1, es VARIO STORM S50
- 4 Telo di sottotetto: Pannello in fibra di legno ISOPROTECT, $\lambda_D = 0.046 \text{ W/(m K)}$
- 5 Isolamento termico e fonico PB M 030, $\lambda_D = 0.030 \text{ W/(m K)}$
- 6 Freno al vapore / Ermeticità all'aria VARIO XTRA
- 7 Listonatura / Tubi elettrici
- 8 Lastra di gesso 12.5 mm

ISOPROTECT	d	[mm]	60	60	60	60	60	140
PB M 030	d	[mm]	120	140	160	180	200	220
Protezione termica invernale ed estiva [Z01]			SIA 380/1	ModEnHa 2015	ModEnHa 2015	ModEnHa 2015	ModEnHa 2015	a basso consumo energetico
Coefficiente di trasmissione termica:								
- con ponti termici [A01] [B08]	U	[W/(m ² K)]	0.22	0.20	0.19	0.17	0.16	0.15
- senza ponti termici	U ₀	[W/(m ² K)]	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.10
Protezione termica estiva								
Coef. dinamico di trasmissione termica	U ₂₄	[W/(m ² K)]	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.20
Capacità di accumulo termico (con R _{si})	κ _i	[Wh/m ² K]	4	4	4	4	4	4
Isolamento fonico								
Valore di fonoisolamento ponderato [C03]	R _w	[dB]	48	48	48	50	50	50
Valore di adattamento dello spettro	(C;Ctr)	[dB]	(-3;-9)	(-3;-9)	(-3;-9)	(-3;-10)	(-3;-10)	(-3;-10)
Ecologia								
Punti di impatto ambientale [I01] [I02]	UBP'21	[Pt/(m ² a)]	1309	1348	1388	1427	1466	1505
Parte de isolante, compresi i pannelli in fibra di legno	-	[%]	73	75	77	79	80	82

[A01] Interasse correntini 650 mm, larghezza correntini 100 mm.

[B08] 2,5 vis par m².

[C03] Fonte: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com.

[I01] Fattore di valutazione dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM.

[I02] Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.

[Z01] Standard di isolamento: U ≤ 0.25, ≤ 0.20, ≤ 0.15, ≤ 0.10 W/(m² K). Per le spiegazioni consultare l'opuscolo "Ristrutturazione".

Queste informazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica e sono riferiti unicamente ai prodotti ISOVER. Sotto riserva di modifiche tecniche.